



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w BYDGOSZCZY
ul. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dn. 24.06.2021 r.

Znak sprawy: PZ.5580-05.03.02.2021

Egz. nr 2.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.), art. 56 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 25.05.2021 r., przez:

mł. bryg. mgr inż. Piotra Daniela – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego (nr identyfikacyjny 84871, legitymacja służbowa nr 12/17),

mł. kpt. inż. Tomasza Stawiarz – Specjalistę Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego (nr identyfikacyjny 95388, legitymacja służbowa 16/19), legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.05.03.2021 z dnia 28.04.2021, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w: **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 i Nr 3, Karolewo 6A i 6B, 86-022 Dobrcz zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, 86-022 Dobrcz,**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Adres: Trzemiętowo 17 lok. nr 2 86-014 Sicienko e-mail: kancelaria@capowbyd.pl tel. (052) 381 50 24 fax. (052) 381 51 07	Dyrektor – Katarzyna Struś

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Katarzyna Struś – Dyrektor,	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2. ocena możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektu,

3. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola wynikająca z planu rocznego.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, w którym znajdują się Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2 i Nr 3, Karolewo 6A i 6B, 86-022 Dobrcz,

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1 - 3 85-066 Bydgoszcz Tel.: +48 52 583 54 22 E-mail: info@powiat.bydgoski.pl NIP: 5542212818 Regon: 092356219	Dyrektor Szkoły – Pan mgr inż. Stanisław Buś Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina Karolewo 8 86-022 Dobrcz tel. 52 381 92 76, 507 748 901 fax. 52 364 99 31 e-mail: sekretariat@zsae-karolewo.pl Pani Dyrektor - Katarzyna Struś Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Adres: Trzemiętowo 17 lok. nr 2 86-014 Sicienko e-mail: kancelaria@capowbyd.pl tel. (052) 381 50 24 fax. (052) 381 51 07
Zarządca budynku Dyrektor Szkoły – Pan mgr inż. Stanisław Buś	Faktycznie władający budynkiem Dyrektor Szkoły – Pan mgr inż. Stanisław Buś
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☒ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Przedstawiono umowę : Umowa użyczenia z dnia 09.04.2014 r. pomiędzy stronami wymienionymi wyżej na cele działalności statutowej placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2, Umowa użyczenia z dnia 09.04.2014 r. pomiędzy stronami wymienionymi wyżej na cele działalności statutowej Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Karolewie.	


2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, w którym znajdują się Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2 i Nr 3 znajduje się w miejscowości Karolewo.

Budynek internatu jest jednym z obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych. Tylko w tym budynku znajdują się Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Budynek składa się z dwóch skrzydeł o dwóch kondygnacjach nadziemnych połączonych parterową kuchnią i stołówką w części podpiwniczonej.

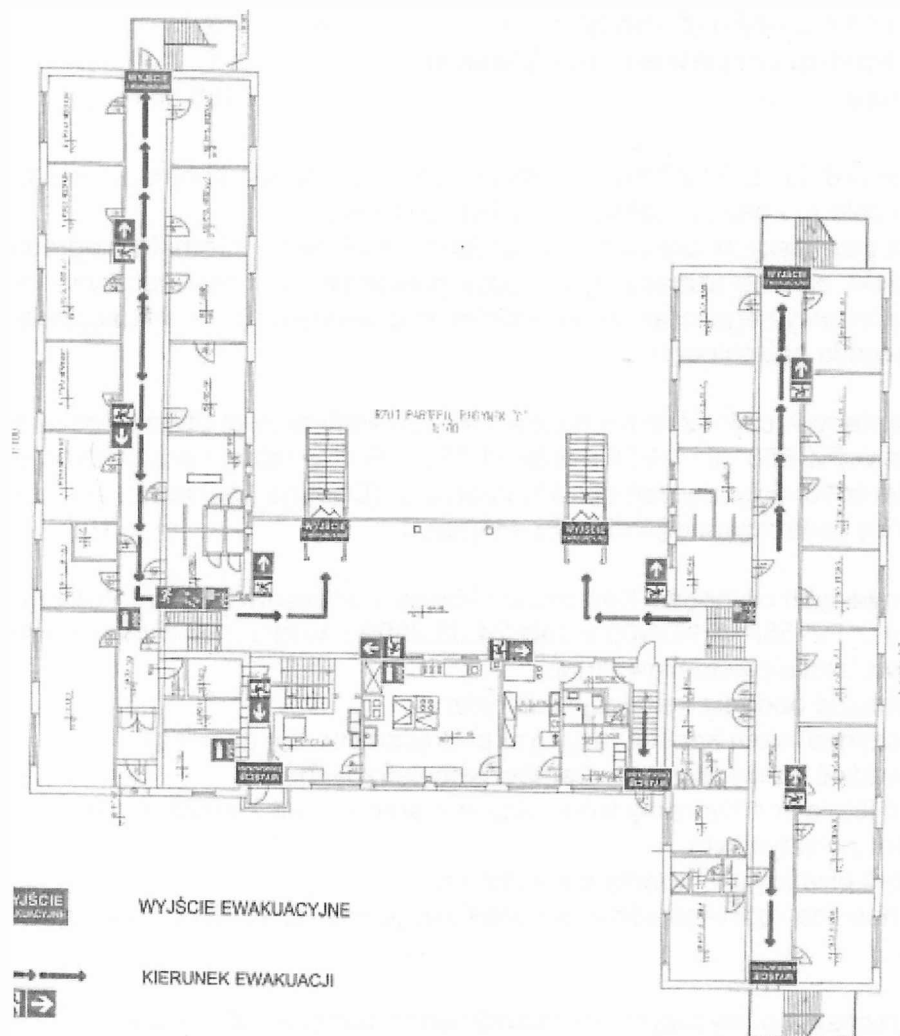

W lewym skrzydle znajduje się placówka opiekuńczo wychowawcza na pierwszym piętrze. W skrzydle prawym placówka znajduje się na kondygnacji parteru. Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V.

Budynek internatu składa się z 3 połączonych ze sobą części: 2 mieszkalnych 2 kondygnacyjnych, w których jeden jest podpiwniczony i umieszczony pomiędzy nimi jednokondygnacyjny podpiwniczony budynek kuchni i stołówki. Sposób użytkowania budynku:

- część A - na parterze i piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne (internat), w których na parterze i piętrze mieszka po ok. 24 osoby (pokoje 2 osobowe);
- w piwnicy znajdują się pomieszczenia rekreacyjne (klub, stół do tenisa stołowego, siłownia, sala rękodzieła).
- część B - na parterze kuchnia ze stołówką przeznaczona do 50 osób;
- w piwnicy znajdują się magazynki kuchni oraz kotłownia z kotłami o mocy cieplnej 180 kW i 110 kW i magazyn oleju ze zbiornikami o poj. 5000l. (5x1 m3).
- część C-na parterze znajdują się sale dydaktyczne;
- piętro aktualnie jest nie użytkowane, za wyjątkiem jednego pomieszczenia prze-znaczonego na salę dydaktyczną; docelowo piętro przeznaczone jest na pokoje mieszkalne internatu.

Dane budynku - rozbudowy:

- | | |
|---|--|
| - powierzchnia zabudowy | - 978 m ² , |
| - powierzchnia użytkowa | - 2100 m ² (w tym 550 m ² w piwnicy) |
| - wysokość | - < 12, m, |
| - ilość kondygnacji nadziemnych | - 2, |
| - ilość kondygnacji podziemnych (piwnica) | - 1, |
| - kubatura | - 3450 m ³ . |

W obiekcie w dniu 16.02.2009 r. prowadzone były czynności kontrolowane. Obiekt podlegał kontroli w ramach całego Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych.

W ramach powyższych czynności stwierdzono w obiekcie internatu nieprawidłowości pozwalające uznać obiekt za zagrażający życiu ludzi polegające na przekroczeniu dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz braku oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzach bez dostępu światła naturalnego.

Na podstawie tych czynności Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wydał decyzję znak PZ-5581/01/04/09 z dnia 24.03.2009 r. w której nakazał usunięcie wskazanych wyżej nieprawidłowości dotyczących obiektu internatu. (Decyzja posiada osiem obowiązków jednak tylko dwa dotyczą kontrolowanego obiektu internatu).

Na podstawie tych czynności Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wydał decyzję znak PZ-5581/01/04/09 z dnia 24.03.2009 r. w której dodatkowo nakazał stronie:

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji,
 - przeprowadzić badania instalacji elektrycznej,
 - poddać czynnościom konserwacyjnym podręczny sprzęt gaśniczy,
 - przeprowadzić konserwację hydrantów wewnętrznych,
 - wymienić istniejące hydranty wewnętrzne o średnicy 25 z węzem płasko składanym na hydranty 25 z węzem półsztywnym,
 - wyposażyć piwnicę w hydranty wewnętrzne.
- (Decyzja posiada dziewiętnaście obowiązków jednak tylko dwa dotyczą kontrolowanego obiektu internatu).

Termin wykonania powyższych nieprawidłowości minął 31.08.2009 r.

W czerwcu 2009 r. dla obiektu opracowana została Ekspertyza Techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych przez rzeczoznawcę do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Biernackiego. WW. ekspertyza uzgodniona została a z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniami znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z zapisami ekspertyzy w budynku występowały następujące nieprawidłowości:
W budynku niespełnione są wymagania ochrony przeciwpożarowej doi:

- a) braku wykonania stropu nad magazynem ze zbiornikami oleju o klasie odporności ogniowej REI 120 (niespełnienie wymagania z § 220.1 rozporządzenia [1]);
- b) występowania w części C drzwi dwukrzydłowych na drodze ewakuacyjnej, które posiadają skrzydło nieblokowane o szerokości poniżej 0,9 m (niespełnienie wymagania § 240.1 rozporządzenia [1]);
- c) występowania w części B biegu schodów o szerokości poniżej 1,2 m (niespełnienie wymagania § 68.1 rozporządzenia [1]);
- d) występowania w części B na parterze drzwi wyjścia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej ze schodów prowadzących na zewnątrz budynku o szerokości poniżej 1,2 m (niespełnienie wymagania § 239.4 rozporządzenia [1]);
- e) występowania w części B drzwi jednoskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej (wejście na schody) o szerokości w świetle ościeżnicy poniżej 0,9 m — niespełnienie wymagania § 239.5 rozporządzenia [1];
- f) występowania w części A pomiędzy piwnicą, a parterem schodów ze stopniami zabiegowymi (niespełnienie wymagania § 244.1 rozporządzenia [1]);
- g) występowania w części A w klatce schodowej schodów o szerokości biegu poniżej 1,2 m (niespełnienie wymagania § 68.1 rozporządzenia [1]);
- h) występowania w części C w klatce schodowej schodów o szerokości biegu poniżej 1,2 m (niespełnienie wymagania § 68.1 rozporządzenia [1]);
- i) występowania drzwi z pomieszczeń, które posiadają szerokość w świetle ościeżnicy poniżej 0,9 m (niespełnienie wymagania § 75.2 rozporządzenia [1]);
- j) występowania w części B w zapleczu kuchni korytarza stanowiącego drogę ewakuacyjną o szerokości poniżej 1,2 m (niespełnienie wymagania §242.2 rozporządzenia [1]);
- k) występowania na parterze w części B ścianek stołówki będących obudową poziomej drogi ewakuacyjnej bez klasy odporności ogniowej EI 15 — niespełnienie wymagania § 241.1 rozporządzenia [1];
- l) przekroczenia w budynku wymaganej długości dojścia ewakuacyjnego (przy jednym dojściu) wynoszącej 10 m (niespełnienie wymagania § 256.3 rozporządzenia [1]);
- m) występowania w części B schodów zewnętrznych, które nie posiadają wymaganej szerokości stopni 0,35 m (niespełnienie wymagania § 69.5 rozporządzenia [1]);
- n) występowania w części A schodów zewnętrznych, które nie posiadają wymaganej szerokości stopni 0,35 m oraz szerokości biegu 1,2 m (niespełnienie wymagania § 68.1, § 69.5 rozporządzenia [1]);
- o) nie zapewnienia w części A wysokości drogi ewakuacyjnej na parterze w klatce schodowej wynoszącej 2,2 m (niespełnienie wymagania § 242.2 rozporządzenia [1]);
- p) braku wyposażenia budynku w hydranty 25 z węzami półsztywnymi (niespełnienie wymagania §15.1 rozporządzenia [2]);
- q) umieszczenia hydrantów w klatkach schodowych (niespełnienie wymagania §16.1 rozporządzenia [2]);

W związku z nie zapewnieniem w/w wymagań uzgodniono z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu następujące zabezpieczenia, w tym spełniające je w sposób inny niż podany w rozporządzeniu:

- b) wykonać w części A dodatkowe wyjścia ewakuacyjne w szczytach kondygnacji na parterze i piętrze prowadzące na schody zewnętrzne stalowe;
- c) wykonać w części C od strony południowej dodatkowe wyjścia ewakuacyjne w szczycie kondygnacji na parterze i piętrze prowadzące na schody zewnętrzne stalowe;
- d)wyposażyc drogi ewakuacyjne w części A i w części C (korytarze w częściach z pokojami

- mieszkalnymi i klatki schodowe) w oświetlenie ewakuacyjne;
e) zlikwidować w piwnicy części A znajdującą się na drodze ewakuacyjnej boazerię;
f) ścianki wydzielające stołówkę wykonane z płyt wiórowych i ażurową z drewna zabezpieczyć obustronnie środkiem ogniochronnym powłokowym do stopnia trudnozapalności.
g) oznakować w części A na parterze belkę nad schodami znajdującą się na wysokości 1,8 m pasami bezpieczeństwa (żółto-czarnymi).
a) istniejące wyposażenie budynku w hydranty 52;
b) wykonanie w piwnicy w części A hydrantu 25 z węzłem półsłupowym.

W czasie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 25.05.2021 na terenie budynku internatu stwierdzono wykonanie 3 klatek schodowych zewnętrznych otwartych oraz wybicie otworów drzwiowych z korytarza na tą klatkę.

W obiekcie powstało również oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Kontrolowany nie okazał projektu oświetlenia uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykonanie powyższych elementów powoduje, iż w obiekcie poprawiono warunki ewakuacji poprzez stworzenie dodatkowych jej kierunków, jednak nie przedstawiono części formalnej ww. przedsięwzięcia.

W trakcie kontroli stwierdzono również brak zapewnienia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów. Przeprowadzone badania hydrantów zewnętrznych na gminnej sieci wodociągowej wykazały wydajność tychże poniżej normy tj. ok 7,5 litra na sekundę przy wymaganej minimalnej wydajności 10l/s.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu (dla obiektu nie przedstawiono dokumentacji budowlanej, książki obiektu ani innych dokumentów, z których można by pozyskać poniższe dane w związku z czym dokonano pomiarów uśrednionych obciążonych błędem. Część danych uzyskano z protokołów z przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów)

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek internatu wraz z funkcjonującymi w nim Placówkami opiekuńczo wychowawczymi kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V.		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Brak danych		Kubatura całkowita budynku ok. 3450 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy ok. 978 m ²
Wysokość budynku	<12 m		Powierzchnia całkowita budynku ok. 2100 m ²
Długość budynku / szerokość	41 m	35 m	Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2100 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku W budynku występują dwie klatki schodowe otwarte, wewnętrzne i 3 klatki schodowe zewnętrzne wykonane w konstrukcji stalowej.

Opis, uwagi i załączniki:



2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie

Nie przedstawiono dokumentów w tym zakresie. Domniemuje się, że dla obiektu nie została opracowana Ekspertyz Techniczna.

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☐ tak	☒ nie	Liczba stref pożarowych	2	
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi (jakie pomieszczenia, sposób wydzielenia pomieszczeń)		
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☒ Nie ustalono (brak dok. tech.)	
ZL III	☐	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi: Brak dokumentacji technicznej obiektu.	
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
Nazwa strefy pożarowej		ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa pożarowa internatu wraz ze stołówką i kuchnią		ZL V	ok. 1650 m ²	2 Kondygnacje nadziemne	
Piwnica z kotłownią		PM	ok. 550 m ²	Kondygnacja podziemna	
Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna		Ściany z gazobetonu.		b/d	
ściana zewnętrzna		Ściana z gazobetonu		b/d	
ściana wewnętrzna		b/d		b/d	
strop		Stropy żelbetowe		b/d	
konstrukcja dachu		Strop DZ3 na ściankach kolankowych, pokryty papą		b/d	
przekrycie dachu		Styropian pokryty papą termozgrzewalną		b/d	
Opis, uwagi i załączniki:					

2.5 Warunki ewakuacji

(wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)

Maksymalna liczba osób w obiekcie: Zgodnie z zapisami IBP w budynku wstępują do 10 osób - uznano ten zapis jako nierealny.		W placówkach może znajdować się do 14 dzieci w każdej dodatkowo osoby w postaci wychowawców. Łączna liczba około 40 osób. Brak danych dotyczący ilości dzieci w internacie szkoły.		Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	8
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach:				☐ wszystkie otwarte, ☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Ze względu na przebywanie w obiekcie małych dzieci drzwi ewakuacyjne zostały zamknięte. W pobliżu drzwi zamontowano skrzynki z kluczami.	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Ze względu na wykonane stalowe klatki schodowe w obiekcie nie występuje przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego. Niemniej nie przedstawiono dokumentów na podstawie, których klatki te zostały wykonane. Część drzwi prowadzących na klatki schodowe stalowe nie posiadają wymaganej szerokości 90 cm.					
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: W obiekcie wykonano trzy klatki schodowe stalowe zewnętrzne. Nie przedstawiono dokumentacji projektowej na wykonaną przebudowę. Nie potwierdzono stopnia odporności ogniowej konstrukcji stalowej ani parametrów klatek schodowych.					
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych:					
Ilość miejsc noclegowych*					
Czas pobytu ludzi*		☐ ≤ 3 doby		☒ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie		24 osoby w placówkach			
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **		☒ prawidłowe		☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki:					

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

(wypełnić w przypadku występowania)

Nie stwierdzono

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☒ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Droga pożarowa przebiega wzdłuż krótszego boku budynku. Odnogi drogi prowadzące wzdłuż dłuższego boku nie posiadają możliwości zawracania pojazdów ratowniczo-gaśniczych			
	Uwagi i załączniki:				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

☒	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu			20 dm ³ /s – budynek posiada powierzchnię powyżej 1000m ²	
	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z: b/d				
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	Ok 10m	Na terenie Zespołu Szkół
	Hydrant nr 2	☒ nadziemny	☐ podziemny	Na terenie Zespołu	Na terenie Zespołu Szkół
	Hydrant nr 3	☒ nadziemny	☐ podziemny	Na terenie Zespołu	Na terenie Zespołu Szkół
Opis, uwagi i załączniki: W przedstawionym protokole z dnia 24.08.2020 r. zawarto informację o wydajności hydrantów na poziomie 7 l/s. Z tego wynika, iż obiekt nie posiada aktualnie źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożarów.					

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli (jeśli nie przedstawiono tabel 3.1.1 i 3.1.2 wykasować)
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
		☐ tak	☒ nie
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☐ tak	☒ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☐ tak	☒ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☐ tak	☒ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki:			
	DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)	Określić czy element zawarty w instrukcji	
		☐ tak	☒ nie
	powierzchnia budynku	☐ tak	☒ nie
	wysokość budynku	☐ tak	☒ nie
	liczby kondygnacji budynku	☐ tak	☒ nie
	odległości od obiektów sąsiadujących	☐ tak	☒ nie
	parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☒ nie
	gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☒ nie

kategorie zagrożeń ludzi	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki:			
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera pełnego opisu obiektu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.			

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Mateusz Hamerski <i>aktualizacja IBP - 2021 SI. Buś</i>	
	Posiadane kwalifikacje:		Inspektor ochrony przeciwpożarowej	
	Uwagi i załączniki: IBP została opracowana w grudniu 2015 r. Aktualizacja została dokonana w lutym 2020 r.			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Gabinet dyrektora	
	Opis, uwagi i załączniki:			
	Obiekt podlega obowiązowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Data opracowania instrukcji	Grudzień 2015	Data zapoznania użytkowników budynku	bd
	Data ostatniej aktualizacji	Luty 2020	Liczba zapoznanych użytkowników	bd
Opis, uwagi i załączniki: brak informacji o przeszkoleniu pracowników				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

(wypełnić w przypadku występowania obowiązku)

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi: Przedstawiono Protokół z próbnej ewakuacji z dnia 27.11.2020 r. podpisany przez Pana Dyrektora – mgr inż. Stanisława Buś.
	Data próbnej ewakuacji	27.11.2020 r. godz. 9:00		
	Zawiadomienie z dnia	Brak danych		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Dyrektor – Katarzyna Struś	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☐ tak	☒ nie
	Opis, uwagi i załączniki:				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji :	W części zajmowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zamontowano Instrukcję postępowania, jak również plany ewakuacyjne obiektu.
	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2008 roku (czynności kontrolno-rozpoznawcze z dnia 16.02.2009 r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie .*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☐	Decyzja znak PZ-5581/01/04/09 z dnia 24.03.2009 r. (poniżej wskazano elementy decyzji dotyczące kontrolowanego obiektu internatu w którym znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze.)	
	Lista nałożonych obowiązków: 1) Zapewnić poprawne warunki ewakuacyjne w kontekście dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego w obiekcie internatu.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) Termin wykonania: 30 września 2009r.

	Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) oraz § 207 ust. 2, § 256 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.). 2) Poziome drogi ewakuacyjne w budynku internatu pozbawione oświetlenia naturalnego wyposażać w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) oraz § 207 ust. 2, § 181 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.). 3) Pomieszczenia piwniczne w internacie wydzielić pożarowo. Podstawa prawna: § 250 w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.).	
Lista niewykonanych obowiązków: 1 (Nie wydzielono pożarowo pomieszczeń piwnicznych)		
W czerwcu 2009 r. dla obiektu opracowana została Ekspertyza Techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Biernackiego. Ww. ekspertyza uzgodniona została a z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniami znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r.		

	Decyzja znak PZ-5581/01/04/09 z dnia 24.03.2009 r. (poniżej wskazano elementy decyzji dotyczące kontrolowanego obiektu internatu, w którym znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze.)	
	Lista nałożonych obowiązków: 1) Przeprowadzić badania instalacji elektrycznych zlokalizowanych w budynkach Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych, zgodnie z brakami wskazanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z 2006r., poz. 563). 2) Przeprowadzić sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Na siedem dni przed planowanym sprawdzeniem poinformować tut. Komendę. Podstawa prawna: § 13 ww. rozporządzenia MSWiA. 3) Podręczny sprzęt gaśniczy poddać czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Podstawa prawna: § 3 ww. rozporządzenia MSWiA. 4) Przeprowadzić konserwację hydrantów zewnętrznych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 3 i § 18 ww. rozporządzenia MSWiA. 5) Przeprowadzić konserwację instalacji gazowej. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z 2006r., poz. 563). 6) Hydranty wewnętrzne 25 mm zlokalizowane w budynku internatu oraz w budynku Sali gimnastycznej wymienić na hydranty 25 z wężem półsztywnym zapewniając poprawny zasięg urządzenia i wymagania normy. Podstawa prawna: § 14, 15, i 16 ust. 3 ww. rozporządzenia MSWiA 7) Pomieszczenia piwnicy internatu wyposażać w instalację hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) 31.08.2009 r.

	Podstawa prawna: § 14, 15, i 16 ust. 3 ww. rozporządzenia MSWiA 8) Pomieszczenia kuchenne w budynku internatu oraz pomieszczenia kuchenne zlokalizowane w budynku szkoły wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy przystosowany do gaszenia grup pożaru F. Podstawa prawna: § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia MSWiA 9) Uzpełnić oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”, znakami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.” oraz znakami zgodnymi z PN-N-01256/04:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.”. Sposób oznakowania określa Polska Norma PN-N-01256-5 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.”. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia MSWiA.	
--	--	--

W czerwcu 2009 r. dla obiektu opracowana została Ekspertyza Techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Biernackiego. Ww. ekspertyza uzgodniona została a z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniami znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r.

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
☐	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrza z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	Lokalizowanie elementów wystroju wnętrza, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak

Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji.	☐ tak
5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
8) 	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: W obiekcie w dniu 16.02.2009 r. prowadzone były czynności kontrolowane. Obiekt podlegał kontroli w ramach całego Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych. W ramach powyższych czynności stwierdzono w obiekcie internatu nieprawidłowości pozwalające uznać obiekt za zagrażający życiu ludzi polegające na przekroczeniu dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz braku oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzach bez dostępu światła naturalnego. W czerwcu 2009 r. dla obiektu opracowana została Ekspertyza Techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Biernackiego. WW. ekspertyza uzgodniona została a z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniami znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. W czasie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 25.05.20021 na terenie budynku internatu stwierdzono wykonanie 3 klatek schodowych zewnętrznych otwartych oraz wybicie otworów drzwiowych z korytarza na tą klatkę. W obiekcie powstało również oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Kontrolowany nie okazał projektu oświetlenia uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☒ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
	5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
	6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☐ tak	☒ nie
	7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
	8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
	9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
	10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
	11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki: Zastosowane hydranty wewnętrzne są niezgodne z aktualnymi przepisami i jako hydranty 25 z węzłem płaskoskładanym powinny zostać wymienione na hydranty z węzłem półsłupowym. W czerwcu 2009 r. dla obiektu opracowana została Ekspertyza Techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Biernackiego. WW. ekspertyza uzgodniona została z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniami znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. Dodatkowo piwnica nie została wyposażona w hydranty wewnętrzne,					

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdego z urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja hydrantów wewnętrznych

	Data badania/protokołu	24.08.2020 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marek Hamerski
	Numer protokołu	Brak numeru	Nazwa firmy/adres	Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu Ppoż., ul. Koronowska 49, Bydgoszcz
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Budynek wyposażony jest w instalację wodociagową z hydrantami wewnętrznymi o średnicy 52mm z węzłem płaskoskładanym. Piwnica jest wyposażona w hydrant 25 mm. W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji. Opis, uwagi i załączniki:			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Nie przedstawiono protokołu.

	Data badania/protokołu	26.11.2020 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marcin Japiński
	Numer protokołu	RAP-062 A -2020	Nazwa firmy/adres	JAPMAR Usługi Elektryczne Marcin Japiński
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Budynki wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego. Nie przedstawiono projektu instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji. Opis, uwagi i załączniki:			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: 4x gaśnica GP4X, 2x gaśnica GWG2AF, 1x gaśnica GP6X Obiekt wyposażony w gaśnice			
	Data przeglądu / konserwacji	24.08.2020 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marek Hamerski

Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu			Nazwa firmy/adres	Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu Ppoż., ul. Koronowska 49, Bydgoszcz
Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
Uwagi i załączniki:				
Opis urządzenia: Budynki wyposażone w gaśnice 4x gaśnica GP4X, 2x gaśnica GWG2AF, 1x gaśnica GP6X				
Uwagi i załączniki:				

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	2.						
	Opis, uwagi i załączniki:						

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

☐	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:				
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☐ tak	☐ nie		Uwagi*:
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☐ n/d	Uwagi:
	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano	☐ nie zainstalowano		☐ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak	☐ nie		☐ n/d**
	badanie wykonano w wymaganych terminach. (badanie co 3, 6, 12 miesięcy)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Data protokołu z przeglądu			Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)			Uprawnienia sprawdzającego	
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	Uwagi, opis i załączniki:				

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

(wypełnić w przypadku występowania)

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie

5.	Gazowa	☒ tak	☐ nie
----	--------	---	------------------------------

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa instalacji użytkowej: elektrycznej i odgromowej

☒	Data badania/protokołu	8 grudnia 2020	Imię i nazwisko	Józef Mroziak
	Numer protokołu	Protokół Nr 1/2020	Numer uprawnień	E/116/709/7e/2020
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi:	W ramach badania nie przeprowadzono badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
	Uwagi i załączniki:			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa

☒	Data badania/protokołu	22.08.2020 r.	Imię i nazwisko	Mistrz Kominarski – Zygmunt Głowik
	Numer protokołu	22/20	Numer uprawnień	Zakład usług kominarskich Zygmunt Głowik
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Stwierdzono uwagi:

W trakcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono następujące nieprawidłowości dotyczące całości Obiektu związane również z decyzjami wydanymi przez KM PSP w Bydgoszczy oraz postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znak WZ-5595/206/09 oraz WZ-5595/205/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz WZ-5595/205/1/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r.:

- Nie zapewniono wody do zewnętrznego gaszenia pożarów. (Przedstawione badania hydrantów na sieci wodociągowej gminnej wykazują brak wydatku wody),

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 14 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Płacówek Służbączo-Wschowawczych

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Z-ca Naczelnika Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

ml. bryg. mgr inż. Piotr Daniel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)